



**AVIA PROPELLER, s.r.o.**

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

---

## INFORMAČNÍ BULLETIN

- Číslo:** V 506-1-I/62
- Týká se:** Netěsnost rozvaděče oleje vrtulí V 506
- Důvod:** Doplnění provozních instrukcí.
- Doporučuje se:**

Netěsnost rozvaděče tlakového oleje se projevuje zaolejováním kapoty motoru. Tato závada nemá vliv na funkci a spolehlivost provozu vrtule. Unikání oleje se projeví zaolejováním vnitřní i vnější strany kapoty. Vnitřní zaolejování kapoty pokud není v prostoru válců a výfuků není třeba opravovat. Při větším zaolejování vnější strany kapoty, kdy rozstřík oleje dosahuje až ke křídlu /doba letu přibližně 45 minut/, je nutno provést kontrolu rozvaděče oleje. Provésti kontrolu rozdělení zámků na jednotlivých kroužcích, které musí být vzájemně pootočený o 180°.

Překontrolovat obvodové plochy kroužků nemají-li rýhy, odloupnutou vrstvu olova, nečistoty, nebo jiné mechanické poškození. Není-li závad, rozvaděč promýt čistým benzinem a znovu namontovat.

V případě, že není na vrtuli namontován protiprašný plstěný kroužek č. v. V 506-0005, tento namontovat.

Projeví-li se zvětšená netěsnost i po této úpravě / i když se jedná pouze o závadu vzhledovou/ zašle uživatel takovýto rozvaděč do výrobního závodu.

V Letňanech dne 2. 5. 1962

Hadrava, v. r.

.....  
Výrobce

Sedláček, v. r.

.....  
Zástupce zákazníka