



**AVIA PROPELLER, s.r.o.**

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

---

## INFORMAČNÍ BULLETIN

- Číslo:** V 506-5-I/64
- Týká se:** Demontáž přední části krytu vrtulí V 410, V 411B a V 506.
- Důvod:** Poškození kořenové části vrtulových listů při demontáži přední části krytu. Poškození je způsobeno páčidly, jež se v případě obtížnější demontáže používají.
- Doporučuje se:** V případě obtížné demontáže předního krytu pokusit se o uvolnění údery plochou dlaně ze dvou protilehlých stran. Páčidla používat jen v nevyhnutelném případě a při jeho použití dbát, aby jeho ukončení nemělo ostrých hran a při páčení bylo opřeno o ocelové pouzdro listu a nikoli o duralový kořen. Kořenová část listu je v provozu značně namáhána a v případě značnějšího poškození musí být vrtulový list vyměněn za nový.
- Datum:** 25. 3. 1964

Ing. Svoboda, v. r.

.....  
Výrobce

Ing. Homola, v. r.

.....  
Zástupce zákazníka