



**AVIA PROPELLER, s.r.o.**

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

---

## INFORMAČNÍ BULLETIN

- Číslo:** V 506-7-I/65
- Týká se:** Zamezení přetažení objímky vrtule V 506 č. v. V 506-2005.
- Důvod:** V provozu vrtulí V 506 došlo k prasknutí objímky následkem jejího přetažení při montáži.
- Doporučuje se:** Bezpodmínečně dodržet předepsaný utahovací moment  $M_k = 6 - 6,5$  kpm, jak je uvedeno v provozní instrukci pro vrtulovou jednotku VJ 6.506. Žádáme uživatele, kteří nemohou zaručit utažení objímky předepsaným momentem, aby si u výrobního závodu objednali momentový klíč č. v. V 520-7250. V tom případě je zapotřebí v klíči č. 5 (č.v. V 410-7204) vypilovat v otvoru  $\varnothing 15,5$  drážku v šířce 5,5 do hloubky  $1,8 \div 2$  mm.
- Datum:** 30. 3. 1965

Ing. Svoboda Ant., v. r.

.....  
zástupce výrobce

mjr. Havlas, v. r.

.....  
zástupce zákazníka